

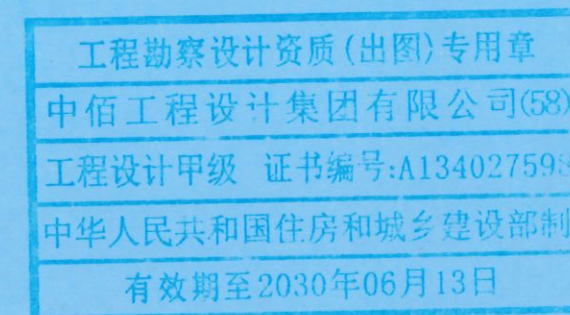


盐田大队深盐路消防救援站训练塔

加固工程

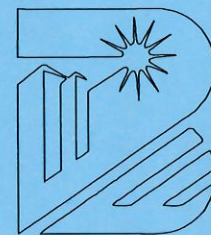

中佰工程设计集团有限公司 (深圳建筑分公司)

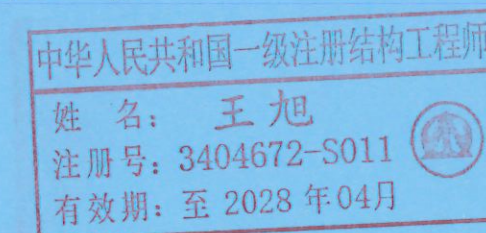

建设单位：深圳市盐田区消防救援大队

工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程

设计阶段：施工图

专 业：结构

完成日期：2026.04

工程设计资质等级：甲 级

工程设计证书编号：A134027598

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
系统	系统	系统	系统	系统	系统
电气	电气	电气	电气	电气	电气
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
系统	系统	系统	系统	系统	系统
电气	电气	电气	电气	电气	电气

一、工程概况

本工程设计内容为：

消防队训练楼加固工程概况：

本工程为消防队训练楼结构加固项目，主要针对楼内钢构件、混凝土框架柱、梁及楼板等部位的锈蚀、破损问题进行修复补强。

施工内容包括：1—4 层钢楼梯踏步更换为 4mm 厚钢板折弯焊接件，钢爬架、钢楼梯整体除锈刷防锈漆；

框架柱、结构钢筋锈蚀部位凿除松散混凝土，清理除锈、环氧树脂防腐、挂网后用环氧砂浆修复，

柱角与梁侧粘贴 L100×100×10 角钢并加设钢板加固；二、三层板底锈蚀严重，除锈修补后整块粘贴钢板，

四层板及屋面板锈蚀较轻，修复后局部粘贴碳纤维布。施工按规范采用高空车、脚手架作业，确保结构安全与使用功能恢复。

2、各构件加固改造方法如下：

- ☒1、对柱采用以下方法进行加固：☐加大截面法加固、☒外包钢法加固、☐粘贴碳纤维布加固、☐新增结构柱
- ☒2、对梁采用以下方法进行加固：☐加大截面法加固、☒粘贴钢板加固、☐粘贴碳纤维布加固、☐新增混凝土梁
- ☒3、对楼板采用以下方法进行加固：☒粘贴钢板加固、☒粘贴碳纤维布加固、☐板面（底）新增钢筋混凝土叠合层☐新增混凝土板
- ☐4、对梁板裂缝采用以下方法进行处理：宽度小于0.3mm的裂缝进行裂缝封闭处理；
- 宽度不小于0.3mm的裂缝进行化学灌浆处理后粘贴碳纤维布。
- ☐5、对基础采用以下方法进行加固：☐锚杆静压桩、☐高压旋喷桩、☐加大独立基础尺寸、☐树根桩、☐微型钢管桩
- ☐6、新增基础：☐独立基础、☐筏板基础、☐旋挖灌注桩

3、本工程新增钢筋混凝土构件及砌体填充墙结构应满足《结构设计总说明（一）》和《结构设计总说明（二）》相关要求。

(1)遇到新旧混凝土界面时，必须采用无溶剂型改性环氧树脂类粘结树脂为界面剂，无论产品本身及施工时都不含和不得掺加任何溶剂。

(2)新混凝土在浇筑12小时内应做水养护，养护期为两周，要用两层麻袋覆盖，定时洒水，以防后浇混凝土收缩时造成界面开裂。

(3)模板拆设、钢筋安置以及新混凝土的浇筑和养护，应符合现行国家标准

《混凝土工程施工及验收规范》的要求。

4、抗震设防烈度、基本风压、基本雪压

建筑抗震设防类别	抗震设防烈度	设计基本地震加速度	设计地震分组	建筑场地类别	基本风压(50年一遇)	基本雪压(50年一遇)	地面粗糙度类别	抗震设计等级
标准设防类	7 度	0.10g	第一组	II 类	0.75 kN/m²	/ kN/m²	B 类	

5、设计主要活荷载（可变荷载）取值、覆土厚度

(1)楼面屋面恒荷载标准值按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中表 5.1.1 取值，楼面活荷载标准值按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中表 5.2.1 取值，屋面活荷载标准值按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中表 5.3.1 取值。

2. 消防车大型客车区域，考虑单双向板、板跨及覆土厚度的影响，按荷载规范换算成等效均布荷载输入。

荷载	3.5	2.0	0.5
楼面活荷载			
屋面活荷载			

二、设计依据与规定

1、建设单位提供的：《原始结构图/建筑图》等相关专业图纸。

2、国家相关规范标准

- 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)
- 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116—2009)
- 《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023—2009)
- 《建筑结构加固施工图设计表示方法》(SG111—1~2)
- 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550—2010)
- 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB50728—2011)
- 《建筑结构加固施工图设计深度图样》
- 《混凝土结构加固构造》(13SG311—1)
- 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146: 2003)
- 《混凝土后锚固技术规程》(JGJ 145—2013)
- 《工程结构通用规范》(GB55001—2021)
- 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002—2021)
- 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003—2021)
- 《组合结构通用规范》(GB55004—2021)
- 《钢结构通用规范》(GB55006—2021)
- 《砌体结构通用规范》(GB55007—2021)
- 《钢筋混凝土结构通用规范》(GB55007—2021)
- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021—2021)
- 《既有建筑维护与改造通用规范》(GB55022—2021)

3、在加固设计使用年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境。

本工程加固设计部分构件使用年限为30年(同原设计使用年限到期时一致)，并应每隔10年对其进行一次结构安全性检测鉴定，重点检测经加固的构件工作状态，30年的使用期满后，若经鉴定认为结构工作正常，可延长建筑物的使用年限。

结构加固改造设计说明(一)

☒三、材料：

☒1、混凝土强度等级：☐ 往加大截面C35微膨胀、☐ 梁加大截面C35微膨胀、☒ 新增梁板C35微膨胀、☐ 基础加大截面C30微膨胀

☒2、钢筋：HPB300 (Φ) fy=270N/mm2；HRB335 (Φ) fy=300N/mm2；HRB400 (Ψ) fy=360N/mm2。

☒3、型钢、钢板及钢管：Q355B 钢。

☐4、锚杆静压桩：☐ 200x200 预制方桩 ☐ 250x250 预制方桩 ☐ 300x300 预制方桩

☒5、结构胶

5.1本工程采用A 级胶，且必须进行粘结抗剪强度检验。检验时，其粘结抗剪强度标准值，应根据置信水平为0.9、保证率为95%的要求。

结构胶应提供长期应力作用能力的检验合格报告。

5.2本工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为粘结剂。应采用无溶剂型改性环氧树脂类粘接树脂，且应有良好的触变性，

无论产品本身及施工时都不含和不得掺加任何溶剂。

加固用结构胶，其性能应满足被加固构件长期所处环境的要求。凡涉及工程安全的加固材料应通过安全性能的检验和鉴定。

纤维复合材和结构胶安全性能的合格标准应符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021—2021附录A 和附录B 的规定。

5.3粘钢结构胶须满足表一规定的要求。

表一 以混凝土为基材，粘贴钢板用结构胶性能鉴定标准

性能项目		检验条件	性能要求	
胶	抗拉强度 (MPa)	在(23±2)℃	A级胶	B级胶
	伸长率 (%)	50±5%RH条件下, 以2mm/min加载速度进行测试	≥30	≥25
	抗剪强度 (MPa)		≥3.2×10 ³	
	伸长率 (%)		≥2.5×10 ³	≥2.0×10 ³
	抗弯强度 (MPa)		≥1.2	≥1.0
胶体性能	抗压强度 (MPa)		且不得出现脆性(碎块快)破坏	
	钢-钢板抗拉强度 (MPa)	在(23±2)℃	≥165	
	标准值	50±5%RH	≥115	≥112
	平均值	60±2℃, 10min	≥117	≥114
	平均值	(-45±2)℃, 30min	≥117	≥114
粘接能力	钢-钢板非破坏抗拉强度 (MPa)	在(23±2)℃	≥33	≥27
	钢-钢板破坏抗拉强度 (mm)	50±5%RH条件下, 按现行执行方法标准规定的非破坏性测试	≥25	≥40
	钢-CAS胶正拉粘接强度 (MPa)		≥2.5	≥1.60
	热失重强度 (℃)	国家、标准ZL2, 到保质期, 45MPa垂直应力后按测定		
	不挥发物含量 (固含量) (%)	(0.05±2)℃, 180±5min	99	

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or enclosure, showing top and side views with dimensions.

Top View (Top):

- Overall width: 3000
- Overall height: 5600
- Grid lines: 10 vertical lines (11 columns) and 10 horizontal lines (11 rows).
- Central circular opening: Diameter 1200.
- Grid lines are spaced at 300 units.

Side View (Bottom):

- Overall width: 3000
- Overall height: 5600
- Grid lines: 10 vertical lines (11 columns) and 10 horizontal lines (11 rows).
- Central circular opening: Diameter 1200.
- Grid lines are spaced at 300 units.

Dimensions and Annotations:

- Top view dimensions: 3000 (width), 5600 (height).
- Side view dimensions: 3000 (width), 5600 (height).
- Grid line spacing: 300 units.
- Central circular opening diameter: 1200.
- Grid lines are labeled 1 through 10 on both horizontal and vertical axes.

室外钢结构采用如下组合:底漆+中间漆为环氧富锌漆1遍(1×140 μm)、面漆为聚硅氧烷面漆1遍(1×40 μm)

钢爬架加固修复措施 1:60

钢爬架共计两层



The drawing consists of two parts: a plan view (top) and an elevation view (bottom).


Plan View (Top): Shows a rectangular layout with a total width of 3000. It is divided into two main sections by a horizontal dashed line. The left section has a width of 5600, and the right section has a width of 5600. The total width is 5600 + 5600 = 11200. The plan view shows the layout of the staircase, including the main flight and the landing.

Elevation View (Bottom): Shows the vertical dimensions of the staircase. The total height is 2800. The main flight has a height of 2520, and the landing has a height of 280. The total height is 2520 + 280 = 2800. The elevation view shows the profile of the staircase, including the main flight and the landing.

Dimensions:

- Plan View:
 - Total width: 3000
 - Left section width: 5600
 - Right section width: 5600
- Elevation View:
 - Total height: 2800
 - Main flight height: 2520
 - Landing height: 280




钢楼梯加固修复措施 1:60

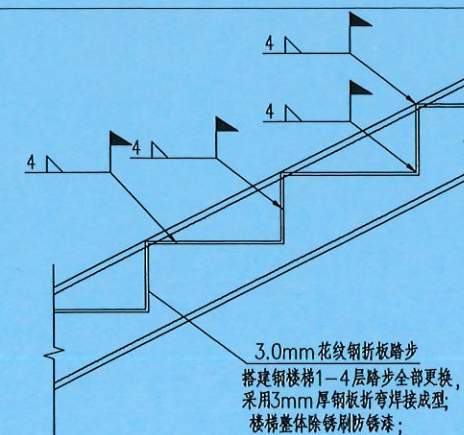

钢梯修复大样

日期 2026 年 04 月

姓名	
姓名	
姓名	
专业	给排水
专业	电气
姓名	
姓名	
姓名	
专业	暖通
专业	建筑

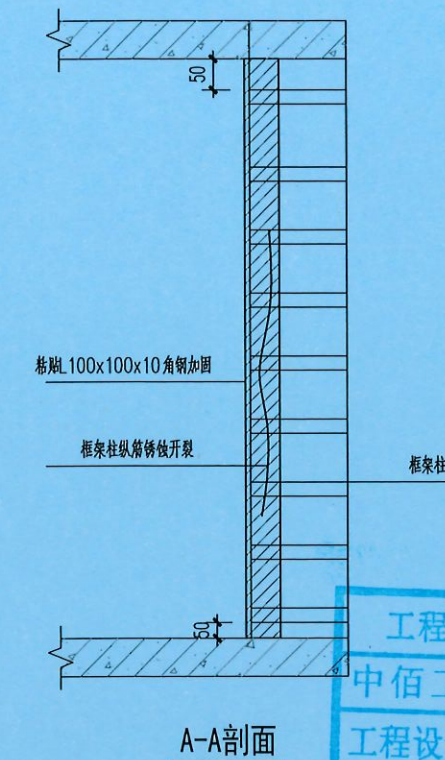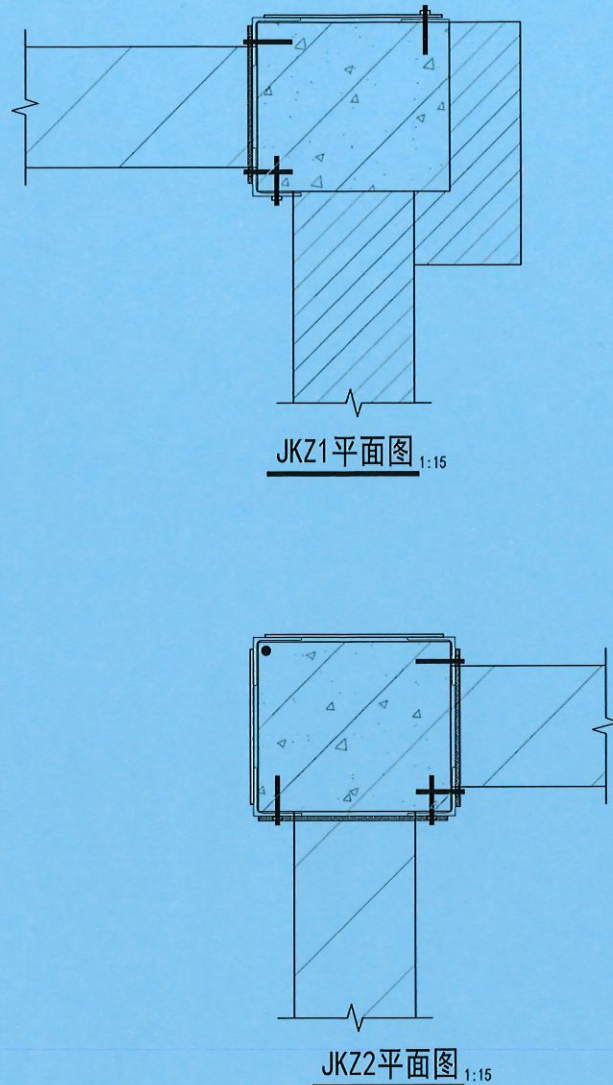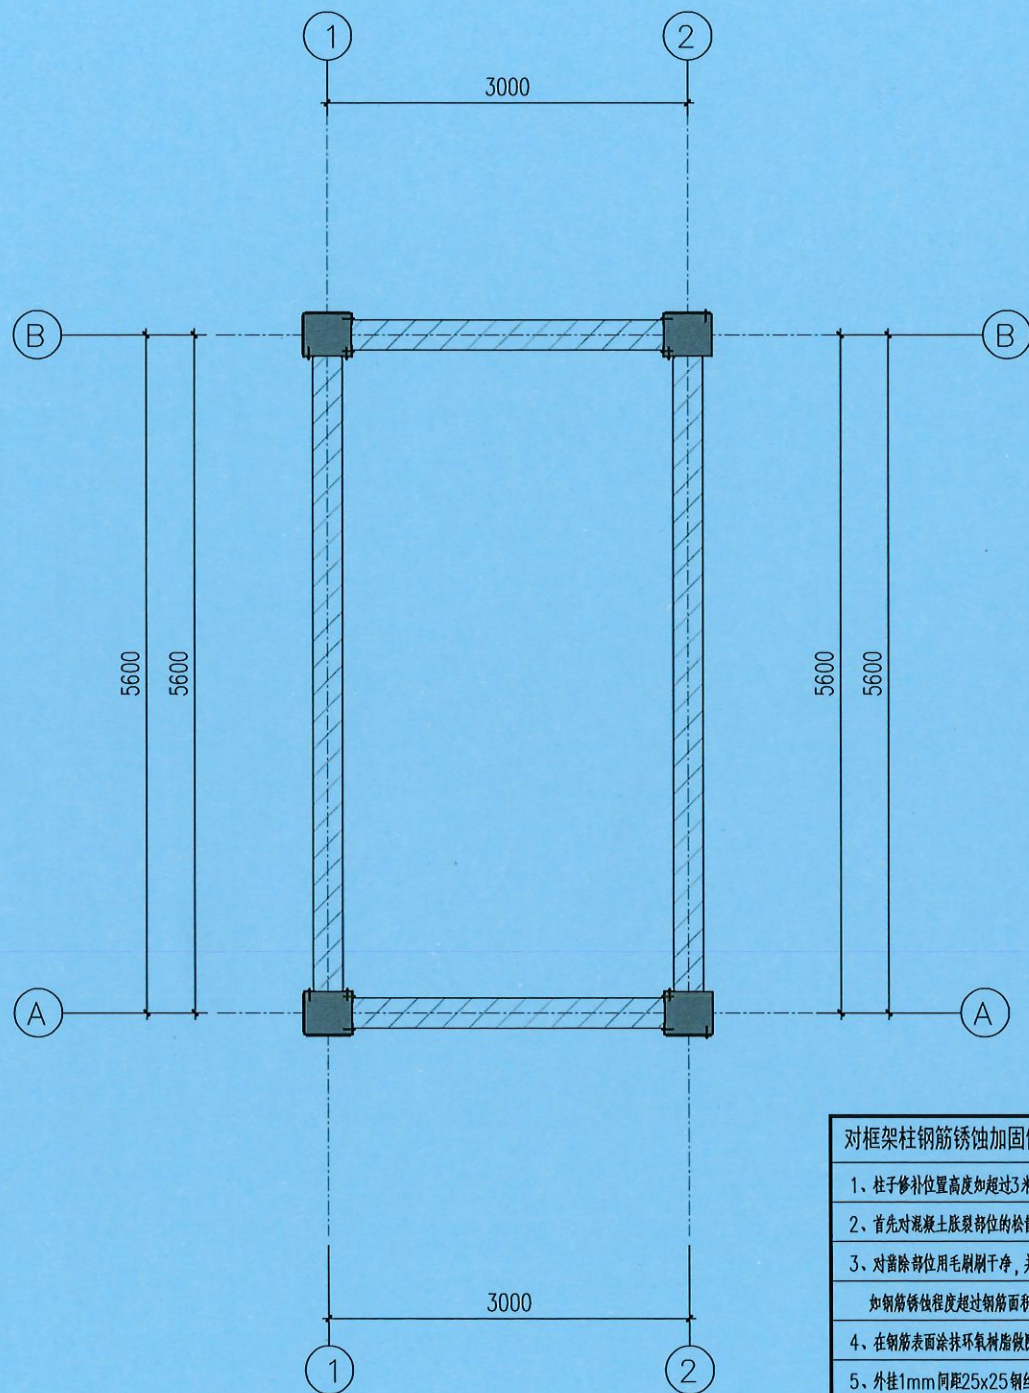

框架柱钢筋锈蚀加固补强大样

对框架柱钢筋锈蚀加固修复方案:

- 1、柱子修补位置高度如超过3米,采用高空车进行施工;
- 2、首先对混凝土表面疏松部位进行凿除,做到小锤细查,避免损伤结构钢筋;
- 3、对凿除部位用毛刷清理干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有良好的结合;
如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15%,可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接,焊接长度取单面焊10d, d为钢筋直径。
- 4、在钢筋表面涂环氧树脂防腐处理;
- 5、外挂1mm间距25x25钢丝网;
- 6、采用环氧砂浆抹面、养护;
- 7、框架柱角钢筋锈蚀修复后,凿除周边抹灰面层,打磨平整后,增加粘贴100x100x10厚角钢以及-5x100@300钢板加固

一~四层柱加固修复措施

一~四层层高均为3.2米

1:60

中佰工程设计集团有限公司
(深圳建筑分公司)

地址:深圳市龙华区民治街道民强
社区优城北区AB座1406

工程设计证书编号: A134027598
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE NO: A134027598

版次 REVISION	日期: DATE:

盖章区:

工程勘察设计资质(出图)专用章
中佰工程设计集团有限公司(58)
工程设计甲级 证书编号:A134027598
中华人民共和国住房和城乡建设部制
有效期至:2028年06月13日

建设单位:
CLIENT: 深圳市盐田区消防救援大队

项目名称:
PROJECT: 盐田大队深盐路消防救援站训练塔
加固工程
姓名: 王旭
注册号: 3404 SUB-ITEM S011
有效期: 至 2028 年 04 月

审定 APPROVAL	王旭	王旭
审核 EXAMINE	王旭	王旭
项目负责人 PROJECT CHIEF	林升	林升
专业负责人 CHIEF	王旭	王旭
校对 CHECK	高茂森	高茂森
设计 DESIGN	崔泉	崔泉
制图 DRAWING	崔泉	崔泉

工程代号
PROJECT NO.



图名
TITLE 钢柱加固修复措施

比例
SCALE 详图


图号
DRAWN NO GS-03

日期
DATE 2026 年 04 月

姓名	
姓名	
姓名	
专业	给排水
专业	电气
姓名	
姓名	
姓名	
专业	结构
专业	建筑

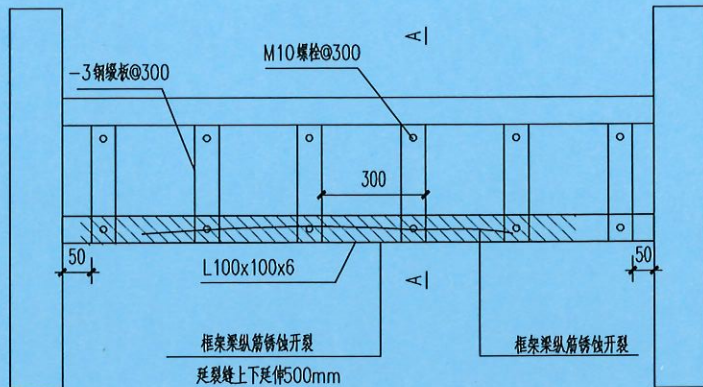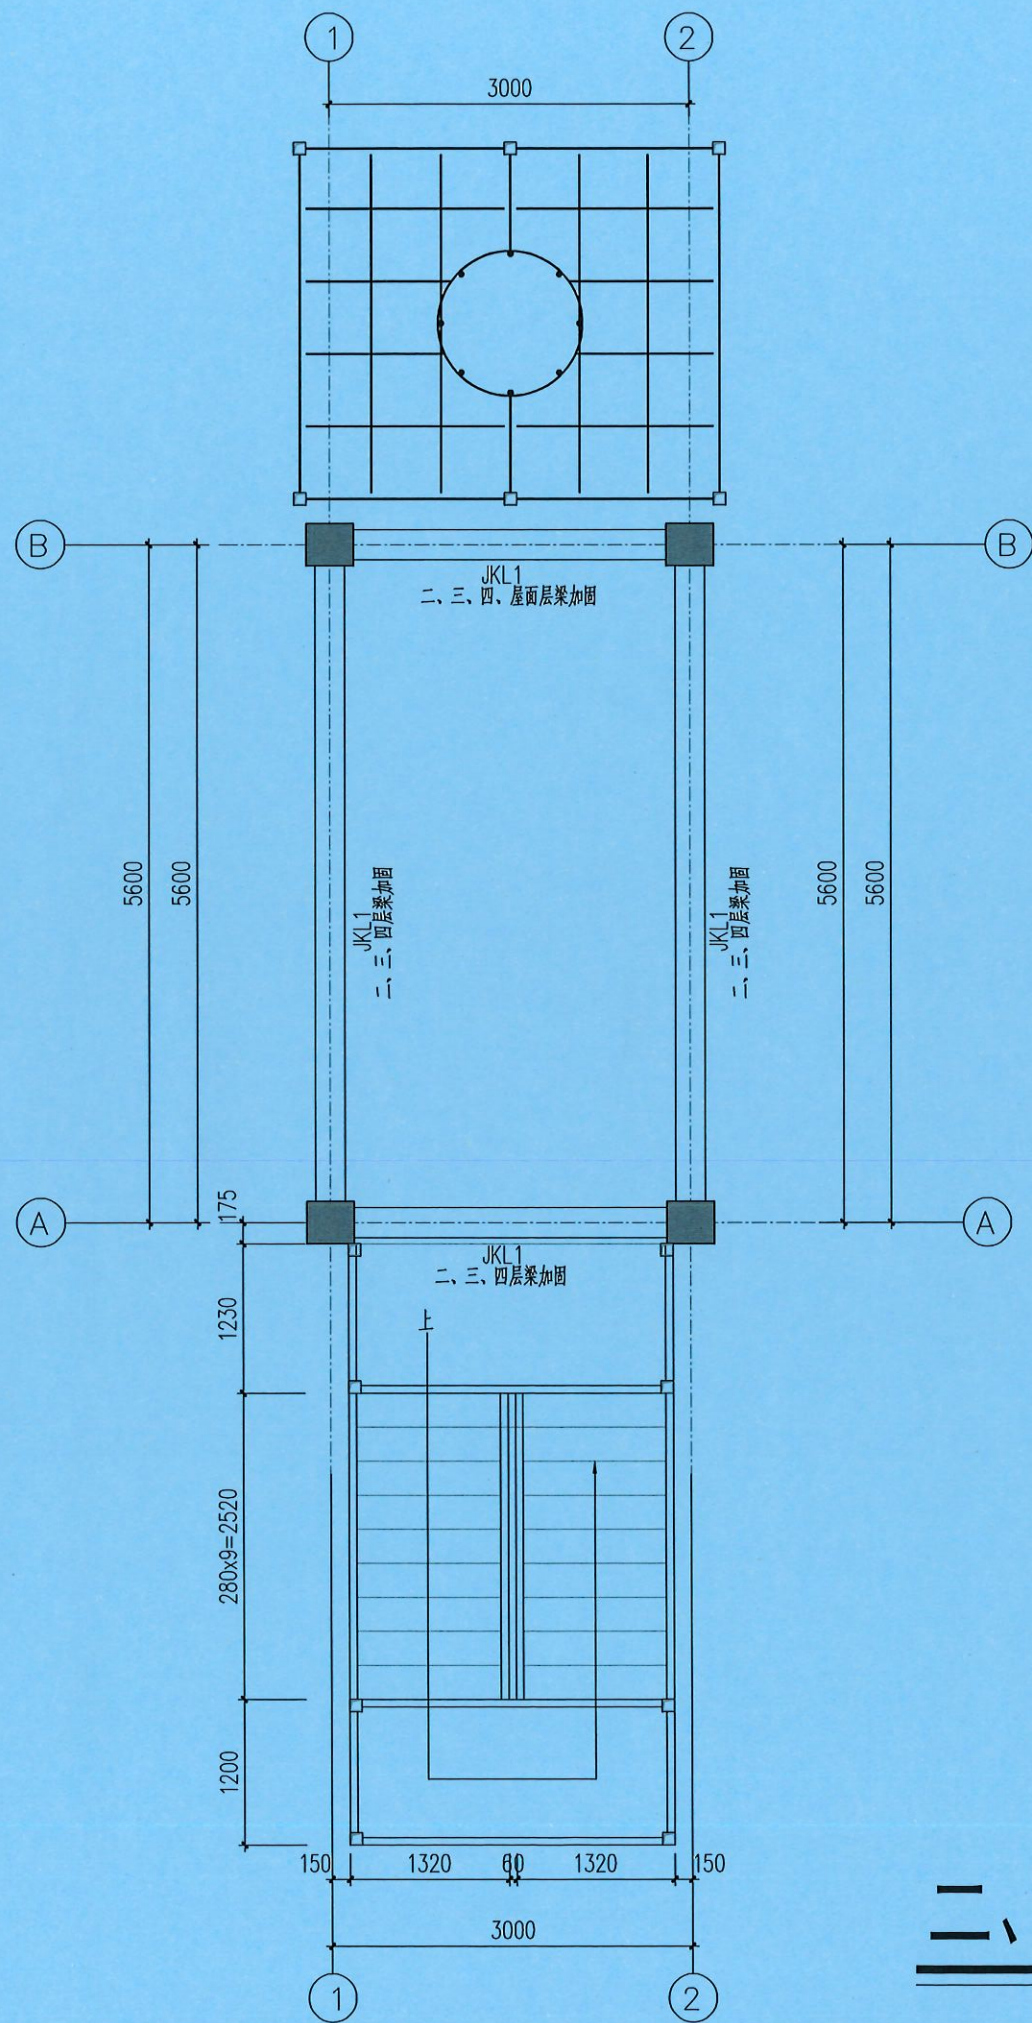

B-B剖面图

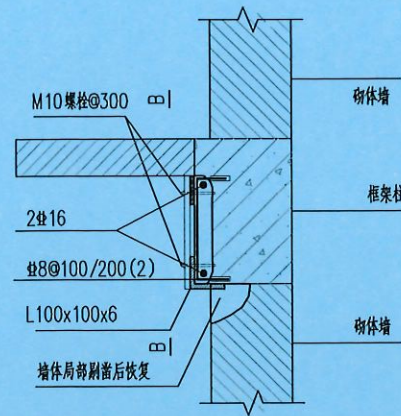

A-A剖面图


框架梁钢筋锈蚀加固补强大样

对结构梁钢筋锈蚀加固修复方案:

- 1、梁修补位置高度超过1.5米,采用搭设脚手架进行施工;
- 2、首先对混凝土酥裂部位的松散砼进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋;
- 3、对凿除部位用毛刷清理干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合;
如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15%,可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接,焊接长度取单面焊10d, d为钢筋直径。
- 4、在钢筋表面涂抹环氧树脂防腐处理;
- 5、外挂1mm间距25x25钢丝网;
- 6、采用环氧砂浆抹面、养护;
- 7、结构梁角部钢筋锈蚀修复后,凿除周边抹灰面层,打磨平整后,在上下两侧各增加粘贴L100x100x10厚角钢加固,中间焊接5mm厚钢板@300和M10@300加强。

二、三、四、屋面层梁结构梁加固修复措施

1:60

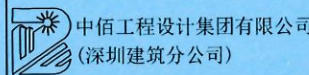

地址: 深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1406

工程设计证书编号: A134027598
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE NO: A134027598

版次 REVISION	日期: DATE:



盖章区:
工程勘察设计资质(出图)专用章
中佰工程设计集团有限公司(58)
工程设计甲级 证书编号:A134027598
中华人民共和国住房和城乡建设部制
有效期至2030年06月13日

建设单位:
CLIENT:
深圳市盐田区消防救援大队
项目名称:
PROJECT:
盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程
姓名:
注册号: 3404672-50
有效期至: 2028年04月
专业名称:
SUB-ITEM

审定 APPROVAL	王旭	王旭
审核 EXAMINE	王旭	王旭
项目负责人 PROJECT CHIEF	林升	林升
专业负责人 CHIEF	王旭	王旭
校对 CHECK	高茂森	高茂森
设计 DESIGN	崔泉	崔泉
制图 DRAWING	崔泉	崔泉


工程代号 PROJECT NO.	
图名 TITLE	结构梁加固修复措施
比例 SCALE	详图
图号 DRAWN NO	GS-04
日期 DATE	2026年04月

姓名	
姓名	
姓名	
专业	给排水
专业	电气
姓名	
姓名	
姓名	
专业	暖通
专业	建筑

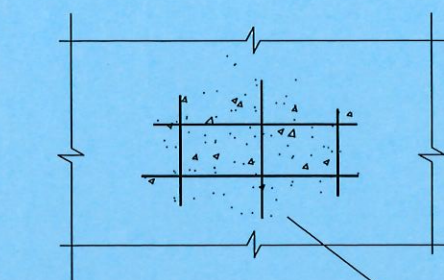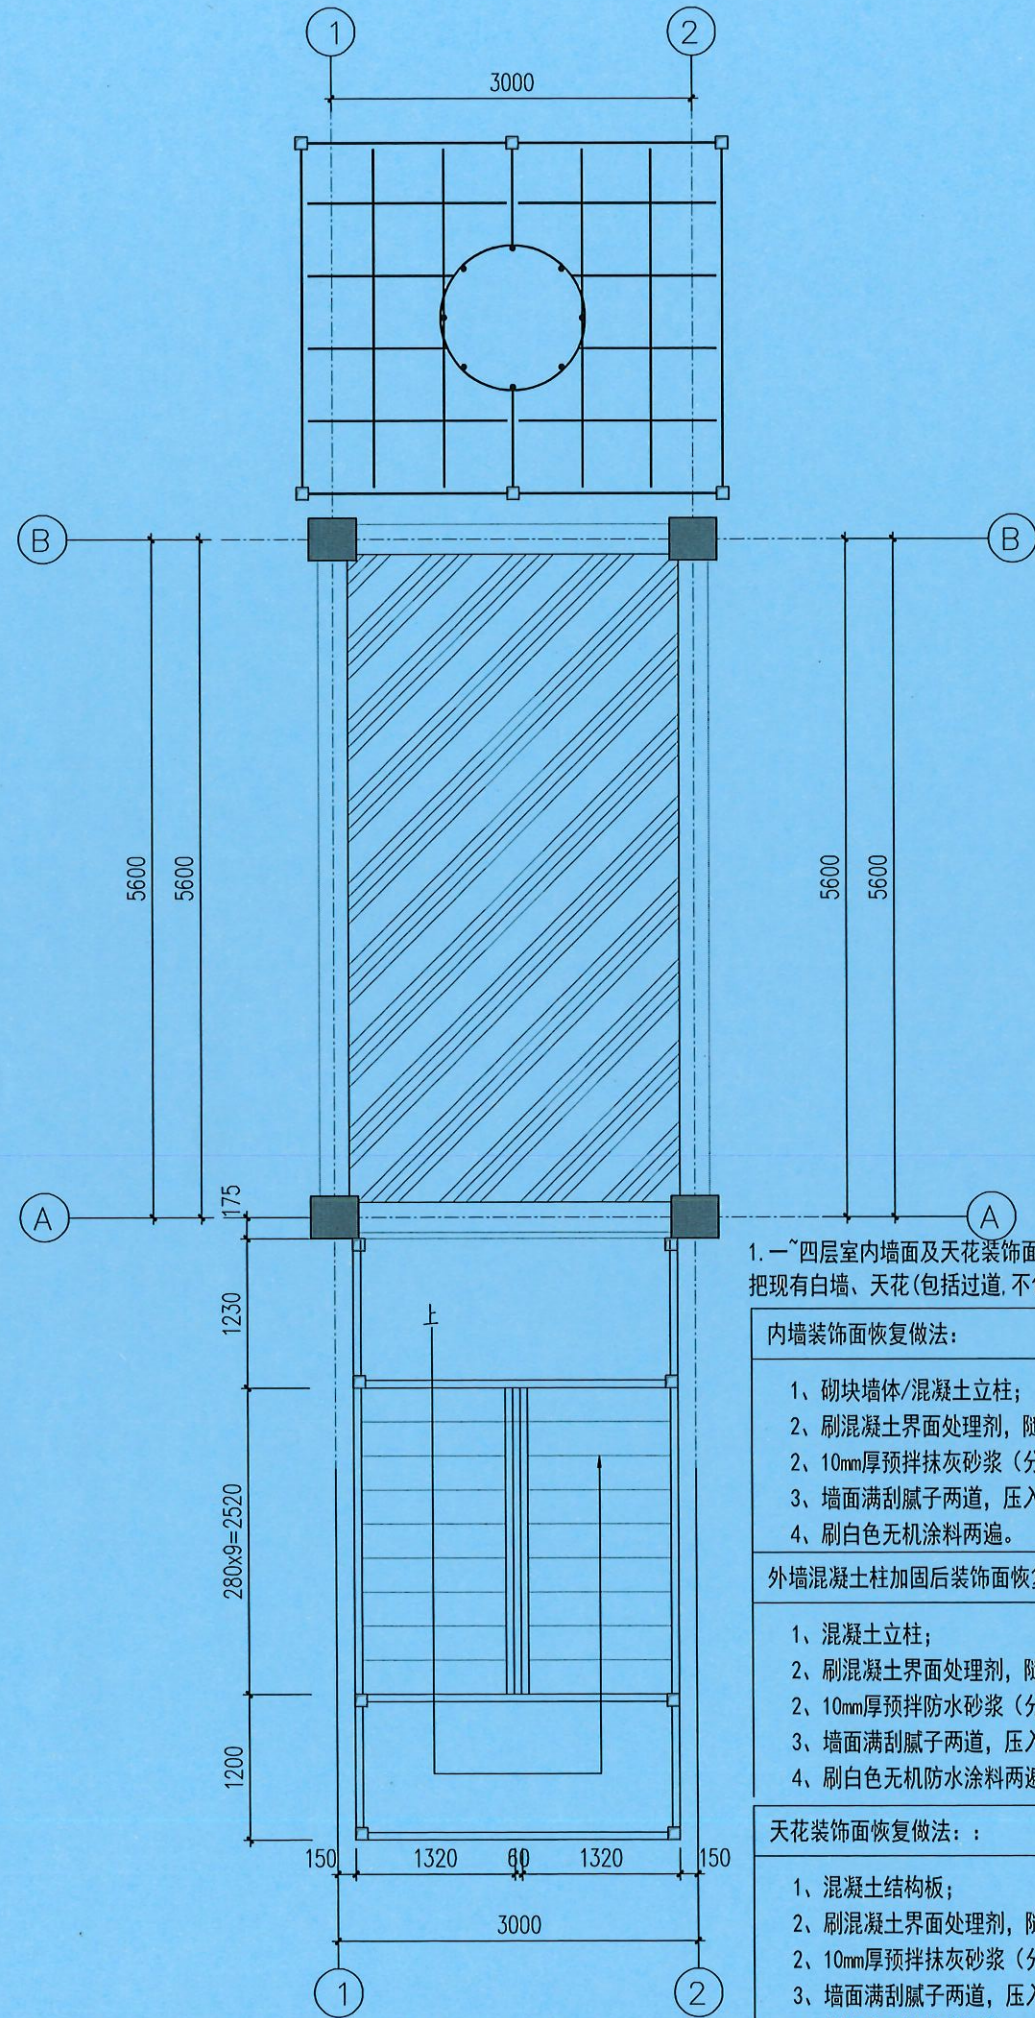

- 二、三层整个天面板范围
1. 凿开酥松混凝土
 2. 钢筋除锈、断筋补焊
 2. 钢筋涂刷环氧树脂结构胶保护
 3. 涂刷界面剂
 4. 砂浆修补

楼板钢筋锈蚀处理大样

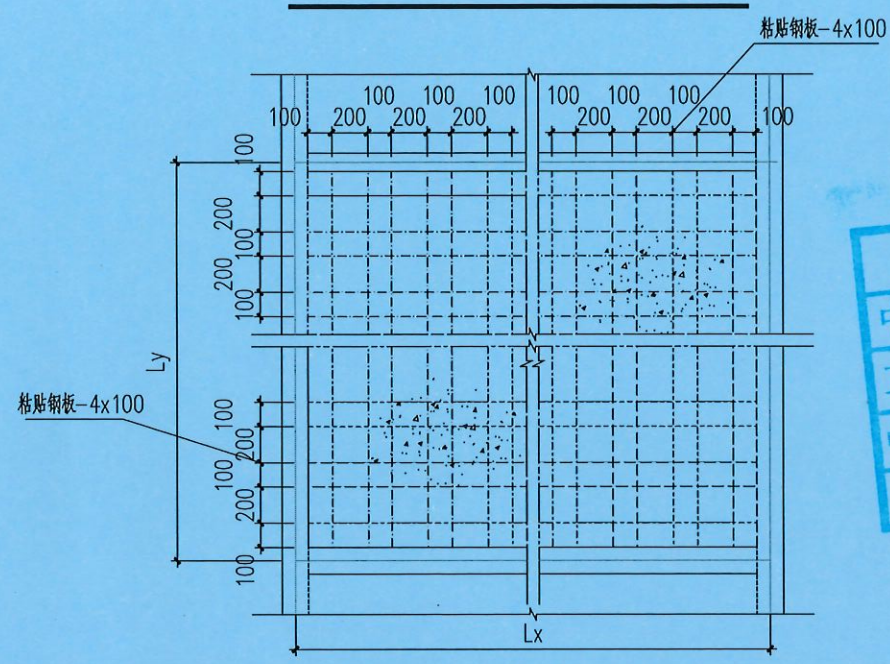

楼板钢筋锈蚀处理后加固方案

板底多点位钢筋锈蚀的处理加固方法
应先处理完钢筋锈蚀后再粘碳纤维布加固

1. 一~四层室内墙面及天花装饰面恢复, 外墙混凝土柱加固后装饰面恢复:
把现有白墙、天花(包括过道, 不包括外墙)铲掉, 并采用如下做法:

内墙装饰面恢复做法:
1、砌块墙体/混凝土立柱;
2、刷混凝土界面处理剂, 随刷随抹灰;
2、10mm厚预拌抹灰砂浆(分两次抹);
3、墙面满刮腻子两道, 压入耐碱玻纤网格布;
4、刷白色无机涂料两遍。
外墙混凝土柱加固后装饰面恢复做法:
1、混凝土立柱;
2、刷混凝土界面处理剂, 随刷随抹灰;
2、10mm厚预拌防水砂浆(分两次抹);
3、墙面满刮腻子两道, 压入耐碱玻纤网格布;
4、刷白色无机防水涂料两遍。
天花装饰面恢复做法:
1、混凝土结构板;
2、刷混凝土界面处理剂, 随刷随抹灰;
2、10mm厚预拌抹灰砂浆(分两次抹);
3、墙面满刮腻子两道, 压入耐碱玻纤网格布;
4、刷白色无机涂料两遍。

对结构板钢筋锈蚀加固修复方案:
二层板及三层板底钢筋锈蚀严重, 采用除锈焊接钢筋后, 高强聚合物砂浆修复后, 再整块楼板的板底增加粘贴钢板加固。
1、该修补位置高度均超过3米, 需要采用搭设脚手架进行施工;
2、首先对混凝土板底部位的松散砂浆进行凿除, 做到小修小补, 避免损伤结构钢筋;
3、对凿除部位用毛刷清理干净, 并用水冲洗, 使其无松动石子及粉尘, 钢筋使用钢刷清理干净, 保证修补砂浆与钢筋有较好的结合;
如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15%, 可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接, 焊接长度取单面焊10d, d为钢筋直径。
4、在钢筋表面涂刷环氧树脂防腐处理;
5、外挂1mm间距25x25钢丝网;
6、采用环氧砂浆抹面、养护;
7、楼板钢筋锈蚀修复后, 凿除周边抹灰面层, 打磨平整后, 整个楼板的板底粘贴钢板加固补强。

二层、三层板加固修复措施 1:60

中佰工程设计集团有限公司
(深圳建筑分公司)

地址: 深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1406

工程设计证书编号: A134027598
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE NO: A134027598

版次 REVISION	日期: DATE:

工程勘察设计资质(出图)专用章
中佰工程设计集团有限公司(58)
工程设计甲级 证书编号:A134027598
中华人民共和国住房和城乡建设部制
有效期至2030年06月13日

建设单位:
CLIENT:
深圳市盐田区消防救援大队

姓名: 王旭
注册号: 3404672-S0
有效期至: 2026年04月

审定 APPROVAL	王旭	王旭
审核 EXAMINE	王旭	王旭
项目负责人 PROJECT CHIEF	林升	林升
专业负责人 CHIEF	王旭	王旭
校对 CHECK	高茂森	高茂森
设计 DESIGN	崔泉	崔泉
制图 DRAWING	崔泉	崔泉

工程代号
PROJECT NO.



图名
TITLE
二层、三层板加固修复措施

比例
SCALE
详图

图号
DRAWN NO
GS-05


日期
DATE
2026年04月

姓名	
姓名	
姓名	
专业	给排水
专业	电气
姓名	
姓名	
姓名	
专业	暖通
专业	建筑

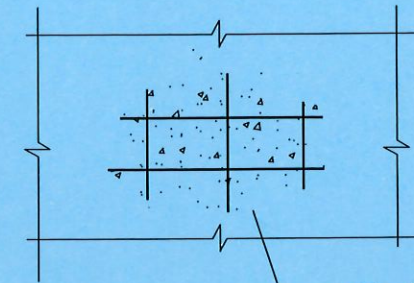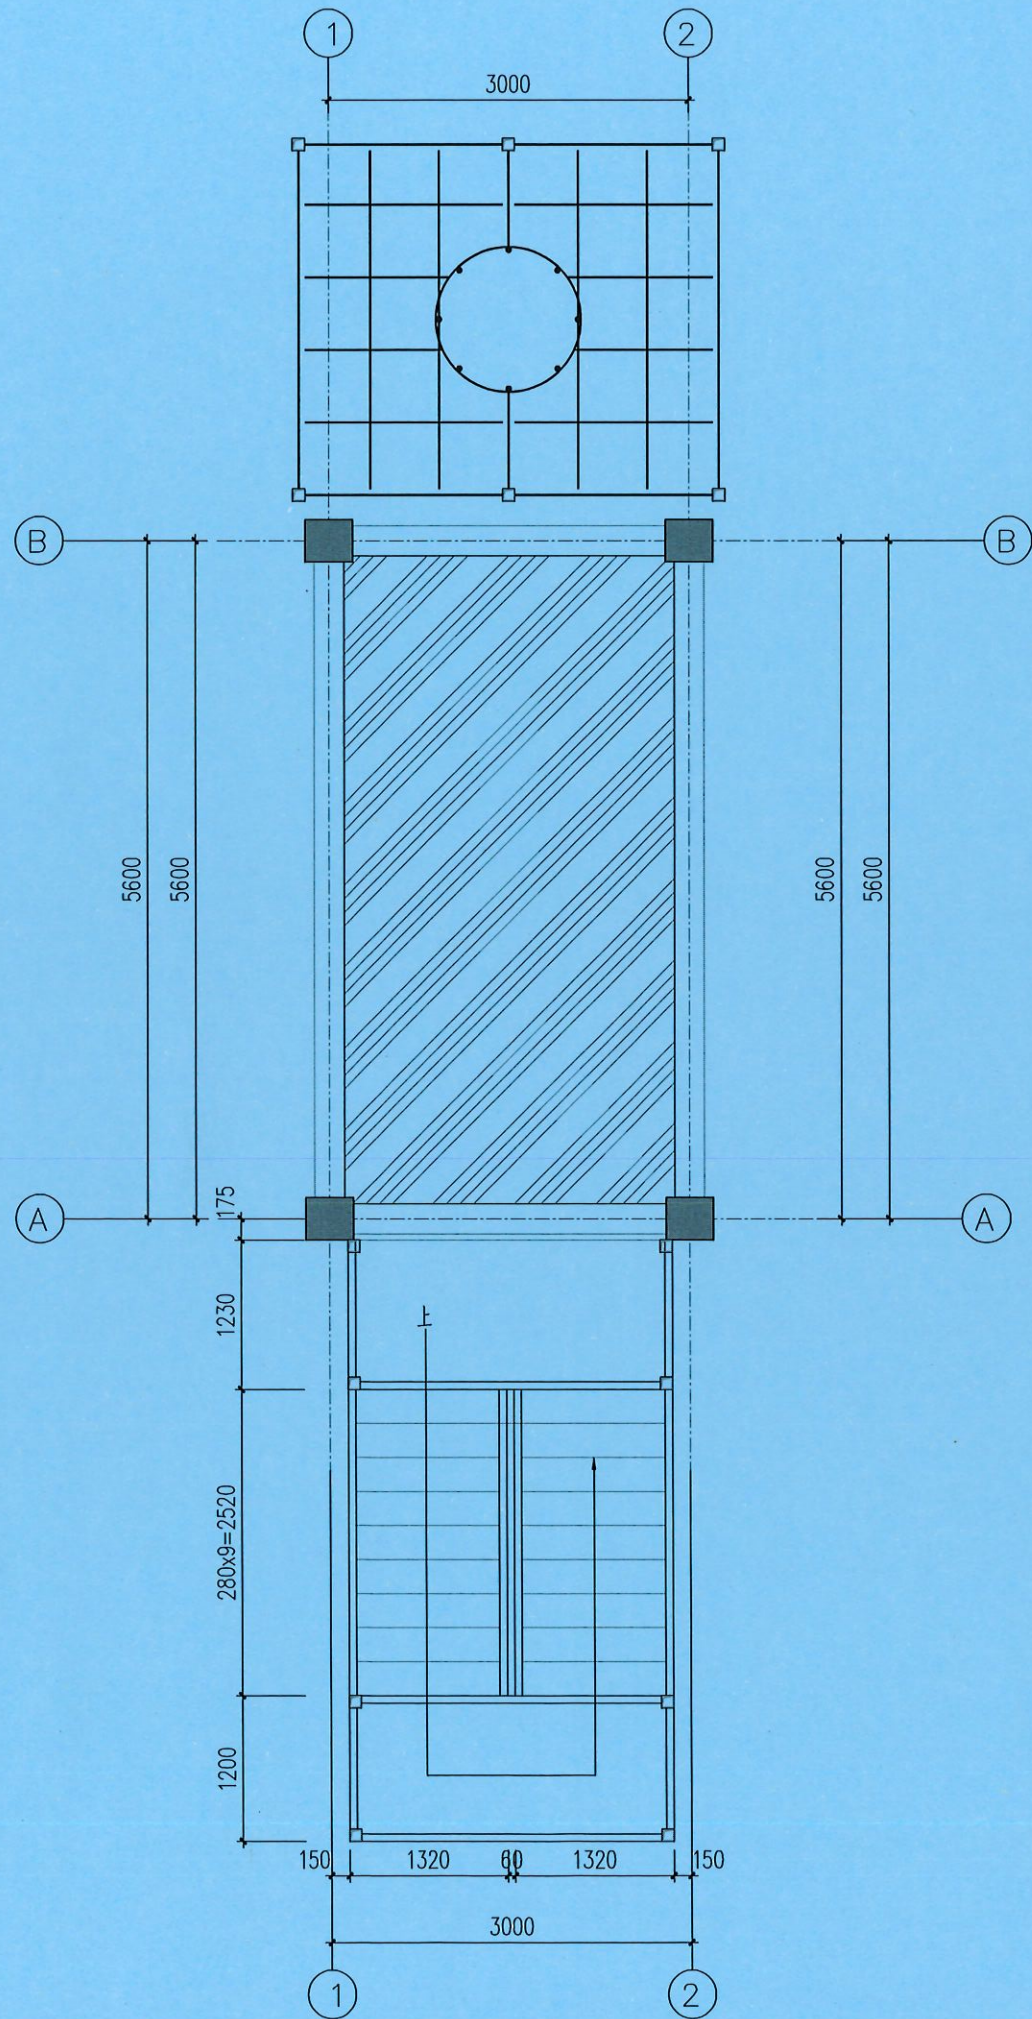

- 四层、屋面层50%天面板范围
1. 凿开酥松混凝土
 2. 钢筋除锈、断筋补焊
 2. 钢筋涂刷环氧树脂结构胶保护
 3. 涂刷界面剂
 4. 砂浆修补

楼板钢筋锈蚀处理大样

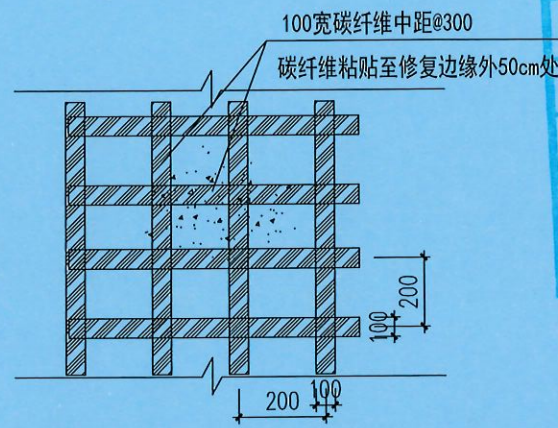

楼板钢筋锈蚀处理后加固方案

板底局部点钢筋锈蚀的处理加固方法
应先处理完钢筋锈蚀后再粘碳纤维布加固

对结构板钢筋锈蚀加固修复方案:
四层板和屋面层不是很严重,采用除锈焊接钢筋后,高强聚合物砂浆修复后,再局部粘碳纤维布处理;
1、该修补位置高度均超过3米,需要采用搭设脚手架进行施工;
2、首先对混凝土酥松部位的松散砂进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋;
3、对凿除部位用毛刷清理干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合;
如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15%,可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接,焊接长度取单面焊10d,d为钢筋直径。
4、在钢筋表面涂刷环氧树脂防腐处理;
5、外挂1mm间距25x25钢丝网;
6、采用环氧砂浆抹面、养护;
7、楼板钢筋锈蚀修复后,凿除周边抹灰面层,打磨平整后,在碳纤维粘贴至楼板钢筋修复边缘外50cm处加固补强。

四层、屋面层板加固修复措施 1:60

中佰工程设计集团有限公司
(深圳建筑分公司)

地址:深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1406

工程设计证书编号: A134027598
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE NO: A134027598

版次 REVISION	日期: DATE:

盖章区:

工程勘察设计资质(出图)专用章
中佰工程设计集团有限公司(58)
工程设计甲级 证书编号:A134027598
中华人民共和国住房和城乡建设部制
有效期至2030年06月13日

建设单位:
CLIENT:
深圳市盐田区消防救援大队

项目名称:
PROJECT:
盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程

姓名: 王旭
注册号: 3404672-S011
有效期至: 2028年1月

审定 APPROVAL	王旭	王旭
审核 EXAMINE	王旭	王旭
项目负责人 PROJECT CHIEF	林升	林升
专业负责人 CHIEF	王旭	王旭
校对 CHECK	高茂森	高茂森
设计 DESIGN	崔泉	崔泉
制图 DRAWING	崔泉	崔泉

工程代号
PROJECT NO.


图名
TITLE
四层、屋面层板加固修复措施

比例
SCALE
详图

图号
DRAWN NO
GS-06

日期
DATE
2026年04月

姓名	
姓名	
姓名	
专业	给排水
专业	电气
姓名	
姓名	
姓名	
专业	总图
专业	建筑

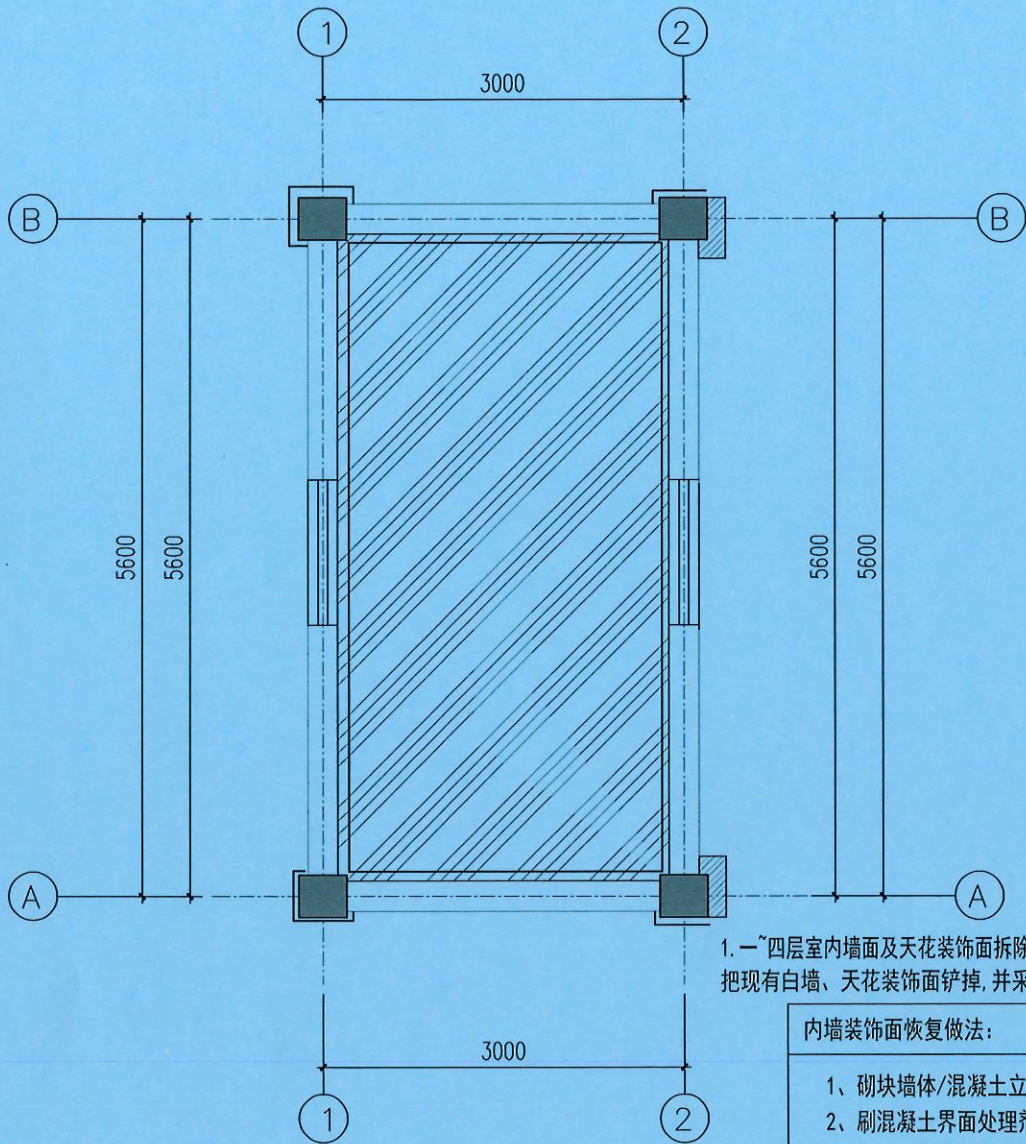

1~四层室内外装饰恢复平面

1. 一~四层室内墙面及天花装饰面拆除后恢复，外墙混凝土柱加固拆除后后装饰面恢复；把现有白墙、天花装饰面铲掉，并采用如下做法：

内墙装饰面恢复做法：

- 1、砌块墙体/混凝土立柱；
- 2、刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰；
- 2、10mm厚预拌抹灰砂浆（分两次抹）；
- 3、墙面满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布；
- 4、刷白色无机涂料两遍。

外墙混凝土柱加固后装饰面恢复做法：


- 1、混凝土立柱；
- 2、刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰；
- 2、10mm厚预拌防水砂浆（分两次抹）；
- 3、墙面满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布；
- 4、刷白色无机防水涂料两遍。

天花装饰面恢复做法：

- 1、混凝土结构板；
- 2、刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰；
- 2、10mm厚预拌抹灰砂浆（分两次抹）；
- 3、墙面满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布；
- 4、刷白色无机涂料两遍。

地面防水做法：

- 1、地面刷JS防水；
- 2、30mm厚水泥砂浆找坡防水保护层；
- 2、每层做110pvc排水管至一楼；

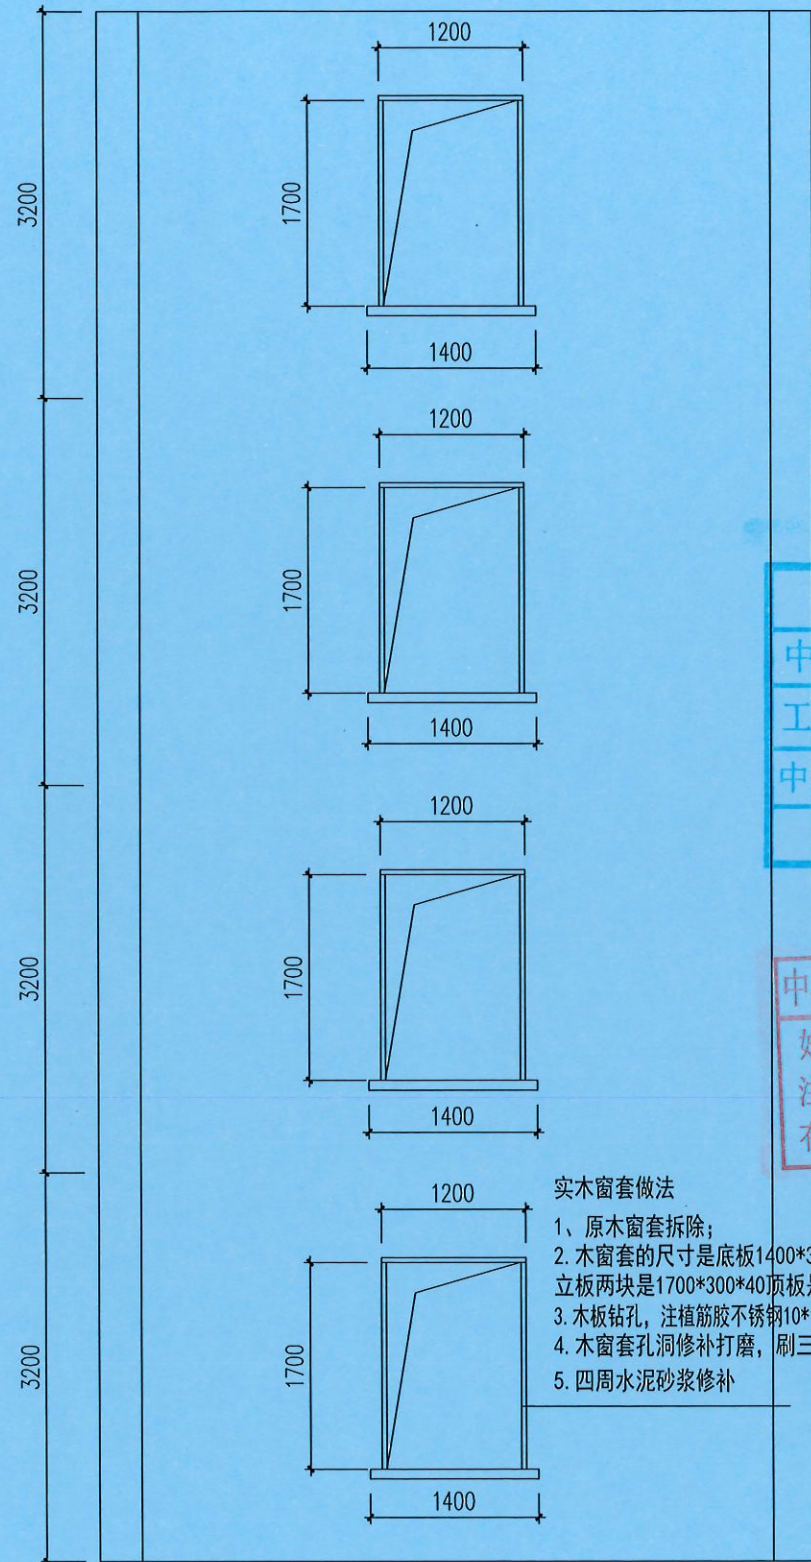

实木窗套做法

- 1、原木窗套拆除；
2. 木窗套的尺寸是底板1400*350*80，立板两块是1700*300*40顶板是1200*300*40，；
3. 木板钻孔，注植钢筋不锈钢10*150膨胀螺丝固定安装13套。
4. 木窗套孔洞修补打磨，刷三遍黄色油漆
5. 四周水泥砂浆修补

2轴立面图

 中佰工程设计集团有限公司 (深圳建筑分公司)		
地址：深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区AB座1406		
工程设计证书编号：A134027598 NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE NO: A134027598		
版次 REVISION	日期： DATE:	
工程勘察设计资质(出图)专用章		
建设单位： 团有限公司(58)		
编号:A134027598		
住房和城乡建设部制		
年06月13日		
建设单位： CLIENT: 册结构工程师 深圳市盐田区消防救援大队		
项目名称： PROJECT: 盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 04月		
子项名称 SUB-ITEM		
审定 APPROVAL	王旭	王旭
审核 EXAMINE	王旭	王旭
项目负责人 PROJECT CHIEF	林升	林升
专业负责人 CHIEF	王旭	王旭
校对 CHECK	高茂森	高茂森
设计 DESIGN	崔泉	崔泉
制图 DRAWING	崔泉	崔泉
工程代号 PROJECT NO.		
图名 TITLE	四层、屋面层板加固修复措施	
比例 SCALE	详图	
图号 DRAWN NO	GS-06	
日期 DATE	2026 年 04 月	